

Приложение № 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от 22 марта 2019 г

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**«Московский городской педагогический университет» СФ ГАОУ ВО МГПУ**  
**г. Самара, ул. Стара-Загора, д.76**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,32	При входе на территорию отсутствует информационная табличка со шрифтом Брайля о наименовании учреждения.	К, О, С, Г	Установить при входе на территорию информационную табличку со шрифтом Брайля о наименовании учреждения. (п. 4.1.3 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,34, 35	На пути движения к входу в здание имеются неровности, выбоины на асфальтовом покрытии.	К, О, С	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, предотвращающим скольжение, сохраняющим крепкое сцепление	Текущий ремонт

					Места отдыха для МГН на путях движения отсутствуют.	К, О, С, Г	<p>подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. (п. 4.1.11 СП 59.13330.2012).</p> <p>На территории на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями и т.д. (п. 4.3.1 СП 59.13330.2012).</p>	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		2,3	Парковочное место для транспорта инвалидов отсутствует.	К, О, С, Г	<p>Организовать парковочные места для транспорта инвалидов. (п. 4.2 СП 59.13330.2012)</p> <p>Поверхность пешеходных дорожек от парковочных мест до входа в здание выполнить из ровного шероховатого материала (п. 4.1.11 СП 59.13330.2012).</p>	Текущий ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне			При входе на территорию отсутствует информационная табличка со шрифтом Брайля о наименовании учреждения.	К, О, С, Г	Установить при входе на территорию информационную табличку со шрифтом Брайля о наименовании учреждения (п. 4.1.3 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт
			На пути движения к входу в здание имеются неровности, выбоины на асфальтовом покрытии.	К, О, С	Поверхность пешеходных дорожек выполнить из ровного шероховатого материала (п. 4.1.11 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт
			Парковочное место для транспорта инвалидов отсутствует.	К, О, С, Г	Организовать одно парковочное место для транспорта инвалидов (п. 4.2 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К, О, Г)		1,2,3,32,34,35	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Прилегающая территория доступна частично для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха; недоступна для инвалидов с нарушением зрения.

Приложение № 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№1 от 22 марта 2019 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**  
**«Московский городской педагогический университет» СФ ГАОУ ВО МГПУ**  
**г. Самара, ул. Стара-Загора, д.76**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3,4	Лестница при входе имеет три ступени разные по высоте, минимальная высота 0,15м, максимальная высота 0,2 м.	О, С	Оборудовать лестницу ступенями высотой 0,12-0,15 м (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012).	Капитальный ремонт
					Поручни на лестнице при входе отсутствуют.	О, С	Установить поручни на наружной лестнице с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261 (п 5.1.2 СП 59.13330.2012).	Капитальный ремонт
					Ширина лестницы 6 м	О, С	При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно	

					Предупредительные тактильные полосы перед входной лестницей отсутствуют.	С	<p>предусматривать разделительные поручни (п. 5.1.2 СП 59.13330.2012)</p> <p>Перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м установить предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012).</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>
2.2	Пандус (наружный)	есть		3	Высота подъема лестницы 0.5м. существующий пандус имеет уклон 19% и длину 1,8м.	К, О	<p>Установить пандус с уклоном не более 1:20 с разворотной площадкой не менее 1,5м. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, (п. 4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012).</p> <p>Оснастить пандус ограждениями с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м.</p>	Капитальный ремонт

							Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. (п. 4.1.15 СП 59.13330.2012)	
2.3	Входная площадка	есть		5,6	На участке пола перед дверными проемами отсутствуют тактильные и контрастно окрашенные предупреждающие указатели	С	Обустроить наличие тактильных средств, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, разместить не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м.) (п 4.1.10 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
2.3.1	Входная площадка «Юридической клиники»	есть		44	Входная площадка имеет одиночную ступень высотой 0,2м.  На участке пола перед дверными проемами отсутствуют тактильные и контрастно	К, О, С  С	Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. (п.4.1.12СП59.13330.2012).  Обустроить наличие тактильных средств, выполняющие	Текущий ремонт  Текущий ремонт

					окрашенные предупреждающие указатели		предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, разместить не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м.) (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012)	
2.4	Двери (входные)	есть						
2.4.1	Двери входные «Юридической клиники»	есть		45,46	Ширина рабочей створки входной двери 0,85 м.  Ширина рабочей створки двери тамбура 0,85 м.	К, О  К,О	Обеспечить ширину проема рабочей створки двери тамбура от 0,9 до 1,2м. (п. 5.1.4, СП.59.13330.2012)  Обеспечить ширину проема рабочей створки двери тамбура от 0,9 до 1,2м. (п. 5.1.4, СП.59.13330.2012)	Текущий ремонт  Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	3	6,7,	На участке пола перед дверными проемами отсутствуют тактильные и контрастно окрашенные предупреждающие указатели	С	Обеспечить наличие тактильных средств, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, разместить не менее чем за 0,8 м до	Текущий ремонт

							объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м.) (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012)	
2.5.1	Тамбур «Юридической клиники»	есть	55	44	Размеры тамбура 1,2x0,8м  На участке пола перед дверными проемами отсутствуют тактильные и контрастно окрашенные предупреждающие указатели	К, О  С	Демонтировать дверь тамбура, или привести размеры тамбура в соответствии с требованиями (п 5.1.7 СП 59.13330.2012) Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м.  Обустроить наличие тактильных средств, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, разместить не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления	Капитальный ремонт  Текущий ремонт

						движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м.) (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012)	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Лестница при входе имеет разные по высоте ступени.	О	Оборудовать лестницу ступенями высотой 0,12-0,15 м (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012).	Капитальный ремонт
				Поручни на лестнице при входе отсутствуют.	К, О	Установить поручни на наружной лестнице с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261 (п. 5.1.2 СП 59.13330.2012). Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), (п. 5.2.15 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
				Пандус имеет ненормативную длину	К, О	Оборудовать входную площадку пандусом (п. 4.1.14, п. 4.1.15 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт
				Входная площадка в «Юридическую клинику имеет одиночную ступень высотой 0,2 м	К, О	Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами.	Текущий ремонт

				<p>Размеры тамбура «Юридической клиники» составляют 1,2х0,8м</p>	К, О, С	<p>(п. 4.1.12СП59.13330.2012).</p> <p>Организовать тамбур с размерами 2,3 х 1,50 м (п. 5.1.7 СП 59.13330.2012).</p>	Капитальный ремонт
				<p>Отсутствует на участке пола перед дверными проемами отсутствуют тактильные и контрастно окрашенные предупреждающие указатели</p>	С	<p>Обустроить наличие тактильных средств, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, разместить не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м.) (п. 4.1.10 Сп59.13330.2012)</p>	Текущий ремонт
				<p>Перед лестницами отсутствует тактильные и контрастно окрашенные предупреждающие указатели</p>	С	<p>Перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м установить предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012).</p>	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход/входов в здание	ДП-И (Г)	3,55	3,4,5,6,7,44,45,46	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению: Вход в здание доступен для инвалидов с нарушением слуха; недоступен для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.**

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
**«Московский городской педагогический университет» СФ ГАОУ ВО МГПУ**  
**г. Самара, ул. Стара-Загора, д.76**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридоры	есть	14,28,41 2этаж 4,7,12 ,13,14 ,22,23 ,27,32 ,41	9,28,30	На участках пола перед дверными проемами отсутствуют предупреждающие указатели.  Отсутствуют места отдыха и ожидания в том числе для инвалидов на кресле-коляски и сопровождающего	С  К, О, С, Г	Обеспечить участки пола на путях движения перед дверными проемами, лестницами тактильными и/или контрастными предупреждающими указателями в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012)  На путях движения МГН в здании предусмотреть места отдыха и ожидания. В местах отдыха или ожидания следует предусматривать не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося	Текущий ремонт  Текущий ремонт

					<p>Турникет на входе имеет размеры в свету 0,81м, отсутствует боковой проход для эвакуации инвалидов</p>	<p>К,О,С,Г</p>	<p>костылями (тростью), а также его сопровождающего. (п 5.2.5 СП 59.13330.2012) На каждом этаже, где будут посетители, следует предусматривать зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25-30 м. (п. 5.2.6 СП 59.13330.2012)</p> <p>Установить контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. (п. 5.1.8. СП 59 13330.2012)</p>	<p>Текущий ремонт</p>
--	--	--	--	--	--	----------------	--	-----------------------

3.2	Лестницы (внутри здания)	есть	2,5,18,20,35,42	11,	Отсутствуют тактильные и/или контрастно окрашенные предупреждающие указатели на пути движения перед лестничными маршами.	С	Обеспечить наличие на участках пола на пути движения на расстоянии 0,6 м перед лестницей тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенной поверхности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (5.2.3 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
				12, 27				
3.2.1	Лестница в гардероб	есть		11, 12.	Отсутствует доступ инвалидов на кресле коляске в подвальный этаж в гардероб	К, О, С, Г	Организовать доступный гардероб для инвалидов на первом этаже здания.	Текущий ремонт
3.2.2	Лестницы межэтажные	есть	2,5,18,20,42	27	Отсутствует доступ инвалидов на креслах-колясках на 2 этаж	К, О, С, Г	Обеспечить условия для получения образовательных услуг студентам с инвалидностью на первом этаже здания. При реконструкции/капитальном ремонте здания установить пассажирский лифт или подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов на кресле-коляскае на 2 этаж. (п 5.2.17 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт

				<p>На лестницах поручни установлены на высоте 1,15м. Завершающие части поручня не длиннее марша лестницы не имеют не травмирующего окончания</p>	О, С	<p>Установить вдоль обеих сторон лестницы поручни. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м). Завершающие горизонтальные части поручней должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м и иметь не травмирующее завершение (п.5.2.15 СП 59.13330.2012).</p>	Текущий ремонт
3.2.3	Лестница в библиотеке	есть		<p>Отсутствует доступ инвалидов на 2 этаж</p>	К, О	<p>Обеспечить условия для получения образовательных услуг студентам с инвалидностью на первом этаже здания. При реконструкции/капитальном ремонте здания установить пассажирский лифт или подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на 2 этаж. (п 5.2.17 СП 59.13330.2012)</p>	Капитальный ремонт
				<p>На лестницах поручни установлены на высоте 1 м. Завершающие части поручня не длиннее марша лестницы не имеют не травмирующего окончания</p>	О, С	<p>Установить поручни. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м). Завершающие горизонтальные части поручней должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м и иметь не травмирующее</p>	Текущий ремонт

3.2.4	Лестница в актовом зале	есть		35	Завершающие горизонтальные части поручней не длиннее марша лестницы на 0,3м	О, С	окончание части (5.2.15 СП 59.13330.2012). Завершающие горизонтальные части поручней должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м и иметь не травмирующее завершение (5.2.15 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт
3.3	Пандус	нет						
3.4	Лифт, Подъемная платформа.	нет			Лифт отсутствует	К, О	В рамках капитального ремонта установить в здании пассажирский лифт или подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа). Выбор способа подъема инвалидов и возможность дублирования этих способов подъема устанавливается в задании на проектирование. (п 5.2.17 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт

3.5	Двери	есть			Ширина дверных проемов в кабинетах менее 0,9 м.	К, О	Обеспечить ширину дверных проемов не менее 0,9 м. (5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
					У дверей пороги более 0,014 м.	К, О	Обеспечить высоту порогов не более 0,014м (5.1.4 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
					Отсутствуют тактильные и/или контрастные предупреждающие указатели перед дверьми	С	Установить тактильные и/или контрастные предупреждающие указатели перед дверьми (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствует система оповещения и эвакуации МГН	Г, С	Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. (п 5.2.23 СП 13330. 2012)	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к				На участках пола перед дверными проемами и лестницами отсутствуют	С	Обеспечить участки пола на путях движения перед дверными	Текущий ремонт

	зоне			<p>предупреждающие тактильные и/или контрастные указатели.</p> <p>Пути движения в т.ч. пути эвакуации не соответствуют требованиям доступности.</p> <p>Не обеспечен доступ инвалидов на креслах-колясках на этажи (отсутствует подъемное устройство)</p>	<p>С</p> <p>К, О, С, Г</p>	<p>проемами, лестницами тактильными и/или контрастными предупреждающими указателями в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012)</p> <p>Привести в соответствие требованиям доступности, указанными в разделе 5.2. СП 59.13330.2012, пути движения, в т.ч. пути эвакуации (лестница, поручни, открытый проем в коридоре)</p> <p>Предусмотреть оборудование здания подъемным устройством для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках. (5.2.17 СП 59.13330.2012)</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Капитальный ремонт</p>
--	------	--	--	--	----------------------------	--	---

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(Г)	2,4,5,7,12,13,14,22,23,27,32,41,42	9,11,12,27,28,30	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Пути движения в здании доступны частично для инвалидов с нарушением слуха; временно не доступны для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения.

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
**«Московский городской педагогический университет» СФ ГАОУ ВО МГПУ**  
**г. Самара, ул. Стара-Загора, д.76**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма Обслуживания	Есть	1 этаж 1,2,3, 4,7,9, 11,12, 13, 16,18, 19,32, 40	13	Дублирование информации рельефными знаками информирующих о нумерации и наименовании помещений внутри здания размещены не у всех кабинетов.	С	Предусмотреть дублирование информации о назначении помещения рядом с дверной ручкой с креплением на высоте от 1,3 до 1,4 м (п. 5.5.8 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
					Отсутствуют тактильные и/или контрастно окрашенные предупреждающие указатели на путях движения перед дверьми в здании.	С	Обеспечить на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. (п. 5.2.3 СП59.13330.2012)	Текущий ремонт
					Кабинеты не оснащены системами усиления звука	Г	Обустроить в зонах обслуживания посетителей	Текущий ремонт

			30,31, 33,34	<p>В учебных помещениях места для учащихся инвалидов не обустроены</p> <p>Отсутствует световой сигнализатор звонка, а также световая сигнализация об эвакуации</p> <p>Дверные ручки на дверях кабинетов не предназначены для использования гражданами с ограниченными возможностями</p>	<p>К, О, С, Г</p> <p>Г</p> <p>К, О</p>	<p>место/ места для обслуживания людей с инвалидностью обеспечить их/его системой усиления звука (индукционной петлей) (п. 7.1.12 СП 59 13330.2012)</p> <p>В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. (п. 7.2.3 СП 59. 13330.2012)</p> <p>В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций (п. 7.2.7 СП 59.13330.2012)</p> <p>Установить дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>
--	--	--	-----------------	---	--	---	---

							должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. (п. 5.4.3 СП 59.13330.2012)	
4.1.1	Медицинский кабинет	есть	4	13	Ширина дверных проемов менее 0,9м  Площадь медицинского кабинета меньше 12 м	К	Обеспечить ширину дверных проемов не менее 0,9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
4.1.2	Кабинет приемной комиссии	есть	32	25, 26	Кабинет не имеет диаметр 1,4 м зоны для самостоятельного разворота на 180° для инвалида на кресле-коляске	К, О	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей, доступного для инвалидов, должна быть 12 м <sup>2</sup> (п. 7.1.13 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть						
4.2.1	Библиотека	Есть		38	Отсутствуют места для учащихся-инвалидов	К, О, С, Г	В читальном зале библиотеки образовательного учреждения	Текущий ремонт

4.2.2	Конференц-зал	Есть		28	Отсутствуют места для инвалидов, отсутствует доступ на сцену для МГН	К, О, С, Г	<p>не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру (п. 7.2.5. СП 13330.2012)</p> <p>В актовом и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений следует предусматривать места для инвалидов, а также их доступность на эстраду, сцену (п. 7.2.4 СП 59.13330.2012)</p>	Текущий ремонт
4.2.3	Столовая	Есть	47	24	В столовой отсутствуют места для инвалидов на креслах-колясках, и инвалидов по зрению	К	<p>В предприятиях самообслуживания рекомендуется отводить не менее 5% мест, а при вместимости зала более 80 мест - не менее 4%, но не менее одного для лиц, передвигающихся на креслах-колясках и с недостатками зрения, с площадью каждого места не менее 3 м<sup>2</sup> (п. 7.4.6 СП 59.13330.2012)</p>	Текущий ремонт
					В столовой ширина проходов между столами и прилавками не достаточная для инвалидов на креслах-колясках	К	<p>В помещениях обеденных залов расстановка столов, инвентаря и оборудования</p>	Текущий ремонт

							<p>должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов.</p> <p>Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд в предприятиях самообслуживания должна быть не менее 0,9 м. Для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1 м. (п. 7.4.7 СП 59.13330.2012)</p>	Текущий ремонт
4.2.4	Актовый зал	Есть	6	40, 41, 42, 43	Отсутствуют места для инвалидов, отсутствует доступ на сцену для МГН	К, О, С, Г	<p>В актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений следует предусматривать места для инвалидов, а также их доступность на эстраду, сцену.</p> <p>Места для учащихся-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал (п. 7.2.4 СП 59.13330.2012)</p>	Текущий ремонт
					Актовый зал не оборудован приборами для	Г	Обустроить в зонах	Текущий

					усиления звука (индукционной петлём)		обслуживания посетителей место/ места для обслуживания людей с инвалидностью обеспечить их/его системой усиления звука (индукционной петлём) (п. 7.1.12 СП 59 13330.2012)	ремонт
4.2.5	Зона ожидания	есть	38	8	В вестибюле, в зале ожидания предусмотрены места для инвалидов	не	К,О,С В местах отдыха или ожидания следует предусматривать не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего (п. 5.2.5 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть		24	Высота стойки буфета составляет 1,15 м	К	Обеспечить поверхность мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках на высоте не более 0,85 м над уровнем пола, ширину и высоту проема для ног не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м. (п. 7.1.9 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						

ОБЩИЕ требования к зоне			Дублирование информации рельефными знаками информирующих о нумерации и наименовании помещений внутри здания размещены не у всех кабинетов.	С	Предусмотреть дублирование информации о назначении помещения рядом с дверной ручкой с креплением на высоте от 1,3 до 1,4и (п. 5.5.8 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
			Ширина дверных проемов менее 0,9м	К	Обеспечить ширину дверных проемов не менее 0,9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
			Отсутствуют тактильные или контрастно окрашенные предупреждающие указатели на путях движения перед дверьми в здании.	С	Обеспечить на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. (п. 5.2.3 СП59.13330.2012)	Текущий ремонт
			Залы не оснащены системами усиления звука	Г	Обустроить в зонах обслуживания посетителей место/ места для обслуживания людей с инвалидностью обеспечить их/его системой усиления звука (индукционной петлей) (п. 7.1.12 СП 59 13330.2012)	Текущий ремонт
		Места для учащихся-инвалидов не обустроены	К, С, О, Г	В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с	Текущий ремонт	

						<p>недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру (пю 7.2.5. СП 13330.2012),</p> <p>В актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 3-5 мест; а также их доступность на эстраду, сцену.</p> <p>Места для учащихся-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал (п. 7.2.4 СП 59.13330.2012)</p> <p>В предприятиях самообслуживания рекомендуется отводить не менее 5% мест, а при вместимости зала более 80 мест - не менее 4%, но не менее одного для лиц, передвигающихся на креслах-колясках и с недостатками</p>
--	--	--	--	--	--	--

					Отсутствует световой сигнализатор звонка, а также световой сигнализации об эвакуации	К,С,О,Г	зрения, с площадью каждого места не менее 3 м2 (п. 7.4.6 СП 59.13330.2012)  В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций (п. 7.2.7 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
--	--	--	--	--	--	---------	--	----------------

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	1,2,3,4,6,7,9,11,12,13,6,18,19,32,38,40,47, 2 этаж 1,2,3,6,8,9,11,12,14,15,16,17,19,21 ,23,24,25,27,28,29,30,31,33,44	8,10,13,24,25,26,28,38, 40,41,42,43	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: Зоны обслуживания недоступны для всех категорий инвалидов.**

Приложение № 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№1 от 22 марта от 2019 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**«Московский городской педагогический университет» СФ ГАОУ ВО МГПУ**  
**г. Самара, ул. Стара-Загора, д.76**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет	10, 26, 34, 36	14, 15, 16, 17, 18, 19,	Отсутствует тактильный информационный указатель около двери о назначении помещения	С	Разместить у двери санитарно-бытового помещения специальный знак (в том числе рельефный) на высоте 1,35 м (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
				20, 21, 22, 23, 37, 38	Отсутствуют доводчики, обеспечивающие задержку закрывания двери продолжительностью 5 секунд	К, О	Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. (п. 5.1.6 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
					Высота порога в дверных проемах более 0,014м и составляет от 0.02 до 0,03 м.	К	Обеспечить высоту порогов не более 0.014м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
					Отсутствует тактильные и/или	К	Обеспечить наличие на	Текущий

				контрастно окрашенные предупреждающие указатели на пути движения перед дверью		участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с <u>ГОСТ Р 12.4.026</u> (п. 5.2.3 СП59.13330.2012)	ремонт
				Отсутствует доступные кабины в общих уборных. В кабинах рядом с унитазом свободное пространство составляет менее 0,75 м.	К	Обустроить доступные кабины в общих уборных с размерами в плане не менее, м: ширина-1,65, глубина-1,8, ширина двери-0,9. В кабинах рядом с унитазами предусмотреть пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабинах обеспечить свободное пространство не менее 1,4 м для разворота кресла-коляски (п. 5.3.3 СП59.13330.2012)	Текущий ремонт
				Отсутствуют поручни у раковин	К, О	Установить в уборной откидные поручни, возле унитаза и раковины (п. 5.3.3 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
				Раковины размещены на высоте 0,9м	К, О	Не менее одной из раковин в	Текущий

						<p>умывальной при общественной уборной, доступной для МГН, устанавливается на высоте не более 0,8 м от уровня пола и на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м (п. 8.10 СП 136.13330.2012)</p>	ремонт
				Туалетная комната не оборудована системой вызова помощи, над дверью отсутствует визуальная и звуковая сигнализация на случай чрезвычайной ситуации.	К, О, С.Г	<p>Оборудовать туалетную комнату системой тревожной сигнализации для вызова помощи персонала, включающей: кнопку вызова помощи со шнурком (расположить на высоте 0,8-1,1м). вывести сигнал на охрану и оборудовать туалет внешним визуальным и звуковым сигнализатором над дверью (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012)</p>	Текущий ремонт
				Зеркало в зоне умывальников размещено на высоте 1 м.	К, О	<p>Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, предназначенных для пользования инвалидами, следует располагать на высоте не более 0,8 м от уровня пола (п. 8.10 СП 136. 13330.2012)</p>	Текущий ремонт
				Отсутствует мнемосхема санитарно-бытовых помещений	С	<p>Санитарно-бытовые помещения и/или отдельные</p>	Текущий ремонт

						кабины следует обозначать на планах мнемосхем для обеспечения возможности пользования ими инвалидам с нарушением зрения. У дверей таких помещений, со стороны дверной ручки на высоте 1,5 м установить тактильные схемы размещения санитарно-гигиенического оборудования (п. 8.14. СП 136.13330.2012)		
					Ручки на дверях санитарных комнат для МГН не предназначены для использования людьми с ограниченными возможностями	К,О	Установить дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. (п. 5.4.3 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
5.2	Душевая	нет						
5.3	Бытовая комната	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует тактильный информационный указатель около двери о назначении помещения	С	Разместить у двери санитарно-бытового помещения специальный знак (в том числе рельефный) на высоте 1,35 м (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт

				Отсутствуют доводчики, обеспечивающие задержку закрывания двери продолжительностью 5 секунд	К, О	Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд (п. 5.1.6 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
				Высота порога в дверных проемах более 0,014м и составляет от 0.02 до 0,03 м	К, О	Обеспечить высоту порогов не более 0.014м (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
				Отсутствует тактильные и/или контрастно окрашенные предупреждающие указатели на пути движения перед дверью	С	Обеспечить наличие на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (п. 5.2.3 СП59.13330.2012)	Текущий ремонт
				Отсутствует доступные кабины в общих уборных. В кабинах рядом с унитазом свободное пространство составляет менее 0,75 м	К, О, С	Обустроить доступные кабины в общих уборных с размерами в плане не менее, м: ширина-1,65, глубина-1,8, ширина двери-0,9. В кабинах рядом с унитазами предусмотреть пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабинах	Текущий ремонт

					Санитарные комнаты не оборудованы системой вызова помощи, над дверью отсутствует визуальная и звуковая сигнализация на случай чрезвычайной ситуации.	К,О,С,Г	<p>обеспечить свободное пространство не менее 1,4 м для разворота кресла-коляски (п. 5.3.3 СП 59.13330.2012)</p> <p>Оборудовать туалетные комнаты системой тревожной сигнализации для вызова помощи персонала, включающей: кнопку вызова помощи со шнурком (расположить на высоте 0,8-1,1м). вывести сигнал на охрану и оборудовать туалет внешним визуальным и звуковым сигнализатором над дверью (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012)</p>	Текущий ремонт
--	--	--	--	--	--	---------	--	----------------

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(Г)	10,26,34,36	8,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,36,37	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны частично для инвалидов с нарушением слуха; недоступны для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения.**

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**«Московский городской педагогический университет» СФ ГАОУ ВО МГПУ**  
**г. Самара, ул. Стара-Загора, д.76**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Система средств информации и сигнализации об опасности не в полном объеме учитывает особенностей людей с инвалидностью: отсутствует информационная схема зон обслуживания, тактильные знаки, отсутствуют указатели получения услуг для людей с инвалидностью.	К,О,Г,С	Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах: парковочные места; зоны посадки пассажиров; проходы в других местах обслуживания МГН, где не все проходы являются доступными. (5.5.1.СП 59.1333.2012)	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства				Отсутствует система усиления звука	Г	Необходимо обустроить в зонах обслуживания посетителей место для обслуживания людей с инвалидностью, обеспечить их системой усиления звука (мобильной индукционной	Текущий ремонт

							петлей) (7.1.12,7.7.9 СП 59.13330.2012)	
6.3	Тактильные средства				Отсутствуют предупредительные тактильные предупреждающие указатели перед входами на лестницы, перед дверными проемами.	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность. (5.2.3 СП 59.1330.2012)	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информации и сигнализации об опасности не учитывает особенности людей с инвалидностью	К,О,Г,С	Рекомендуется пересмотреть систему средств информации и сигнализации об опасности с учетом особенностей людей с инвалидностью.	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: Системы информации и сигнализации об опасности временно не доступны для инвалидов всех категорий.**